

Power Trike GmbH · Siedlung 17, 67686 Mackenbach, Tel.: 06374-4403, Fax: 06374-4147, E-Mail: info@powertrike.de

Sicherheitsmitteilung Power Trike II

Betroffene Geräte:	alle Power Trike II (Doppelsitzer)
Gegenstand :	Frontsporn
Anlass:	Nach einer Sicherheitsaußenlandung wurde festgestellt, dass sich die Befestigungselemente des Frontsporns gelöst hatten.
Ursache:	Befestigungsbohrung Ø12mm im Frontsporn ausgerissen.
Maßnahmen	
Was:	Kontrolle der Befestigung des Frontsporns. Dieser muss flächig auf der Gabelplatte aufliegen. (Abb.1)
Wie:	Sichtkontrolle
Wann:	Vor jedem Start
Wer:	Pilot

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen:

Einlegen einer Verstärkungsplatte 50x30x4 mit Bohrung Ø 12,2mm (Abb.3)

Abb.1 Frontsporn ohne defekt

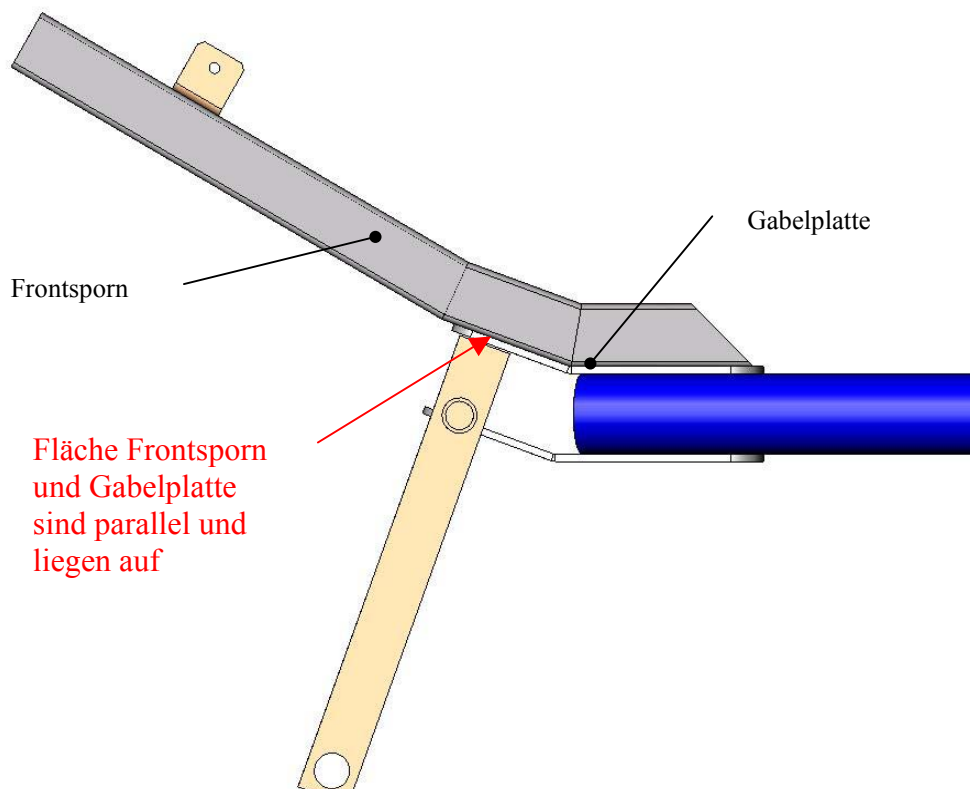


Abb.2 Frontsporn defekt

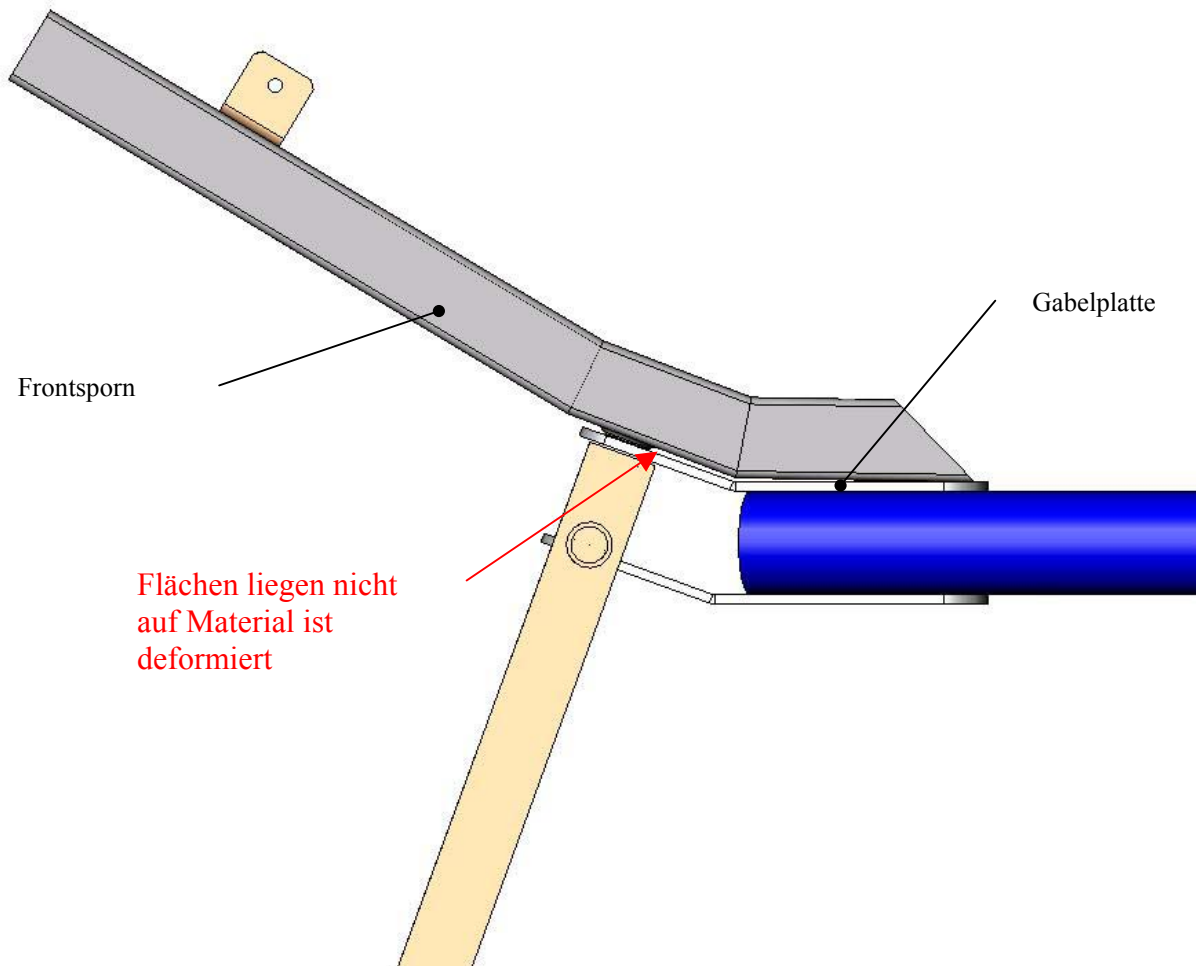


Abb.3 Schnittdarstellung Frontsporn mit Verstärkungsplatte

